

FILIALA ELECTOCENTRALE S.A  
GALATI.

Nota Informativa,

Privind analiza evenimentului cu inceput de incendiu la drenajul conductei de alimentare cu gaz cocs C.5.

In urma sesizarilor facute, s-au constatat scapari de gaz cocs la drenajul conductei de alimentare a cazanului nr.5.

In data de 22.02.1996 ms. pr.de exploatare Batranu Cornel solicita cerere de izolare a conductei de alimentare gaz cocs cazan nr. 5 in vederea remedierilor ce se impuneau la drenajul respectiv.

Cererea a fost aprobată de directorul adj. prod. Ing. Leon Stan și adusa la cunoștința sefului de tură Tocu Ion și ms. pr. exploatare Batranu Cornel la ora 08.30, urmand să intocmești apoi formalitatile conf.R.E.T.(regulament exploatare tehnic) pentru executarea manevrelor și admitere la lucru.

Seful de tură ms. Tocu Ion anunță personalul A. M. C .(Zbarcea Mircea și Dumitriu Florin ),sa fie pregătit pentru executarea manevrei,urmand să verifice tensiunea de comandă a vanelor de izolare iar deplasarea la locul executării manevrei,urmand să se face împreună.

La ora 08. 40 ms. pr. Exploatare Apostol Eugen ce se află în zona cz.5, anunță telefonic dispecerul de producție, seful de tură și F.C.P., că a apărut un incendiu la drenajul conductei de alimentare cu gaz cocs cz.5.

Dispecerul afănd cele întâmplăte, face apel telefonic la F.C.P. pentru anunțarea inceputului de incendiu ,însă nu a răspuns nimănii (intrucât acestea plecase pentru intervenție fiind anunțați telefonic de ms. pr. Apostol Eugen), iar ms. sef tura Tocu Ion să deplaseze la locul evenimentului.

Nereusind anunțarea conducerii ci doar pe seful secției cazane ing.Harsescu Paul, dispecerul de producție neavând informații despre amplierea incendiului să deplaseze la fața locului, unde văzând că incendiul nu poate fi stins desigur să acioneze cu mijloace de prima intervenție (stingătoare cu praf și co2) revine în C.C.T. și anunță pompierii de platformă "SIDEX".

Alarma F.C.P. să deplaseze urgent în zona cz.5 cu mașina de luptă și personalul turei a-2-a condus de seful de grupă Ilie Viorel, desfășurând dispozitivul de stingere.

Să desfășureze o linie de furtuna tip. B cu teava generatoare de spuma, după care să acioneze cu apă pentru racirea conductei de alimentare gaz cocs cazan nr.5.

Inceputul de incendiu fiind lichidat in 5 minute.

In intervalul cat F.C.P. a intervenit si lichidat inceputul de incendiu, la fata locului au sosit si pompierii militari compania a-2-a si forte F.C.P.de pe platforma SIDEX.

Intucat inceputul de incendiu era lichidat acestea nu au mai intervenit, revenind la sediile lor.

In urma inceputului de incendiu au fost avariate partial cablurile de alimentare cu energie electrica a motoarelor de actionare vane.

Dupa racirea conductelor sa intevenit cu personalul de exploatare, pentru inchiderea vanelor de sectionare D N.800, aferente cz.5 manual si introducere de blind metalic pentru izolarea cz.5 de magistrala de alimentare cu gaz cocs ce a fost scoasa de sub presiune prin actionarea vanelor generale de gaz cocs-C.E.T.

Dupa izolare sa intevenit cu echipa de intretinere cazane pentru blindarea si anularea drenajului fisurat.

Sa repus apoi sub presiune magistrala C.E.T. prin deschiderea vanelor generale de gaz cocs, dupa care sa aerisit magistrala la capetele colectorului C.E.T. (spre cz.5 si cz. 1) si sa refacut linia de gaz cocs spre cz .3 pentru a se putea prelua gaz cocs la cz.3 aflat in functiune.

- Masuri ce se impun pentru preventirea unor astfel de situatii:

-prelucrarea cazului respectiv cu intreg personalul sectiei cazane, privind actionarea si utilizarea mijloacelor de p.s.i. in astfel de situatii.

-prelucrarea in cadrul instructajelor p.s.i.periodice, obligatiile principale ale personalului incadrat pentru realizarea si respectarea masurilor de preventie si stingere a incendiilor potrivit atributiunilor si sarcinilor de serviciu ce le revin.

PRESEDINTE COMISIE TEHNICA

.....

Director adj. Prod.

.....

Secretar com. teh.p.s.i.

SUCURSALA ELECTROCENTRALE  
GALATI

ANALIZA EVENIMENT

INCEPUT DE INCENDIU

A.- DATA EVENIMENTULUI: 19.09.2002.


B.-LOCUL UNDE A AVUT LOC EVENIMENTUL:

-Biroul destinat sindicatului din S. E.Galati

Biroul destinat activitatii sindicale este situat in corpul cladirii administrative,la etajul nr.9 si are destinate trei incaperi.

In primele doua incaperi sunt amenajate birourile si logistica,iar incaperea a treia este destinata depozitarii anumitor materiale(corturi de dormit,saltele,echipamente sportive etc.)uzuale membrilor de sindicat.

Incepul de incendiu a avut loc in incaperea a treia ,prezentata in schita de mai jos.

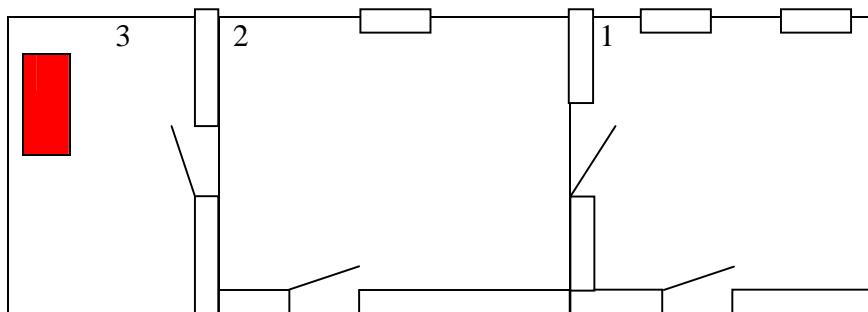

- ZONA AFECTATA DE INCEPUTUL DE INCENDIU.

C.-DESCRIEREA INCEPUTULUI DE INCENDIU:

In incaperea a treia pe peretele lateral dreapta fata de usa de acces, se afla instalata o chiuveta cu apa curenta (rece si calda) in vecinatatea careia se afla un birou (din material lemnos) destinat materialelor de protocol (tavi,pahare,cesti etc.)

Incepul de incendiu a fost provocat de un fierbator electric cu termostat destinat incalzirii sau prepararii anumitor produse lichide (ceai,cafea, etc.)

Ferbatorul respectiv a fost pus in <sup>functiune</sup> si nefiind supravegheat,a fost uitat sub tensiune.

Datorita supraincalzirii rezistentei electrice si nefunctionarii termostatului, care blocandu-se nu a mai decuplat, mentinind fierbatorul o perioada indelungata sub tensiune a dus la o supraincalzire a suportului acestuia ce era confectionat din ebonite.

Ebonita din care era confectionat suportul a ars mocnit, cu emanatie de fum, pana la carbonizarea completa, antrenand apoi in procesul de ardere blatul lemons al biroului.

Concomitent cu arderea blatului de la birou, au ars si doua tavi din plastic pe care se aflau pahare si cesti din sticla, respective ceramica.

Masa lemnosala a blatului carbonizindu-se a cedat, iar scumul a cazut pe linoleum ce acopera pardoseala incaperii arzand in proportie de cca 0,5 m<sup>2</sup>.

Procesul de ardere sa mentinut atat timp cat in incaperi au fost conditiile de intretinere a arderii prin prezenta O<sub>2</sub>, dupa care sa stins, intrucat usa incaperii a fost inchisa si avand o etansietate buna nu a permis fumului degajat sa iasa inundand incaperile in proportie de 100%.

In conditiile mentionate mai sus, extinderea incendiului nu a mai avut loc, stingandu-se singur, datorita atmosferei de gaz CO<sub>2</sub> emanat in incaperi.

De asemenea, nefunctionarea termostatului, care datorita supraincalzirii, sa blocat provocand un scurtcircuit, a dus la arderea sigurantelor din tabloul general ce alimenta circuitul de prize, intrerupand astfel alimentarea cu energie a fierbatorului si implicit sursa de caldura.

#### D.-PAGUBE PROVOCATE :

Inceputul de incendiu ce sa produs in conditiile prezentate, a provocat urmatoarele pagube :

- deteriorarea zugravelii peretilor in cele trei incaperi, care sunt puternic afamati si impregnati cu un miros foarte greu de gaze rexultate din ardere.
- deteriorarea integrala a fierbatorului, tavilor si veselei din sticla si ceramica.
- Deteriorarea parciala in proportie de 50% a blatului biroului si cca 0,5m<sup>2</sup> a linoleumului de pe pardoseala.

#### E.-CAUZELE PRODUCERII INCEPUTULUI DE INCENDIU.

Cauza principala a producerii inceputului de incendiu o constitue nerespectarea prevederilor P.E.009/93 privind obligatiile principale ale persoanelor incadrate in munca stipulate in cap.2 litera B5 punctul f si anume:

-verificarea obligatorie a locurilor de munca la inceputul programului de lucru, precum si la terminarea acestuia, in vederea depistarii si inlaturarii unor eventuale pericole si cauze de incendiu.

De asemenea, alte cauze generatoare sunt: folosirea unui aparat electric de incalzire(in cazul de fata fierbatorul electric) care prezinta deficiente in functionare si nesupravegheat.

#### F.-MASURI CE SE IMPUN PENTRU PREVENIREA UNOR ASTFEL DE EVENIMENTE:

-prelucrarea cazului respectiv, privind utilizarea aparatelor electrice de incalzire, cu intregul personal incadrat in sectii, laboratoare si servicii functionale din S.E.Galati.

-prelucrarea in cadrul instructajelor p.s.i. periodice conf.P.E 009/93,

-obligatiile principale ale personalului incadrat pentru realizarea si respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor potrivit atributiunilor si sarcinilor de serviciu ce le revin.

SECRETAR COM. TEH.P.S.I.

.....

SEF SERV. P.S.I.

.....